


改善箇所説明図

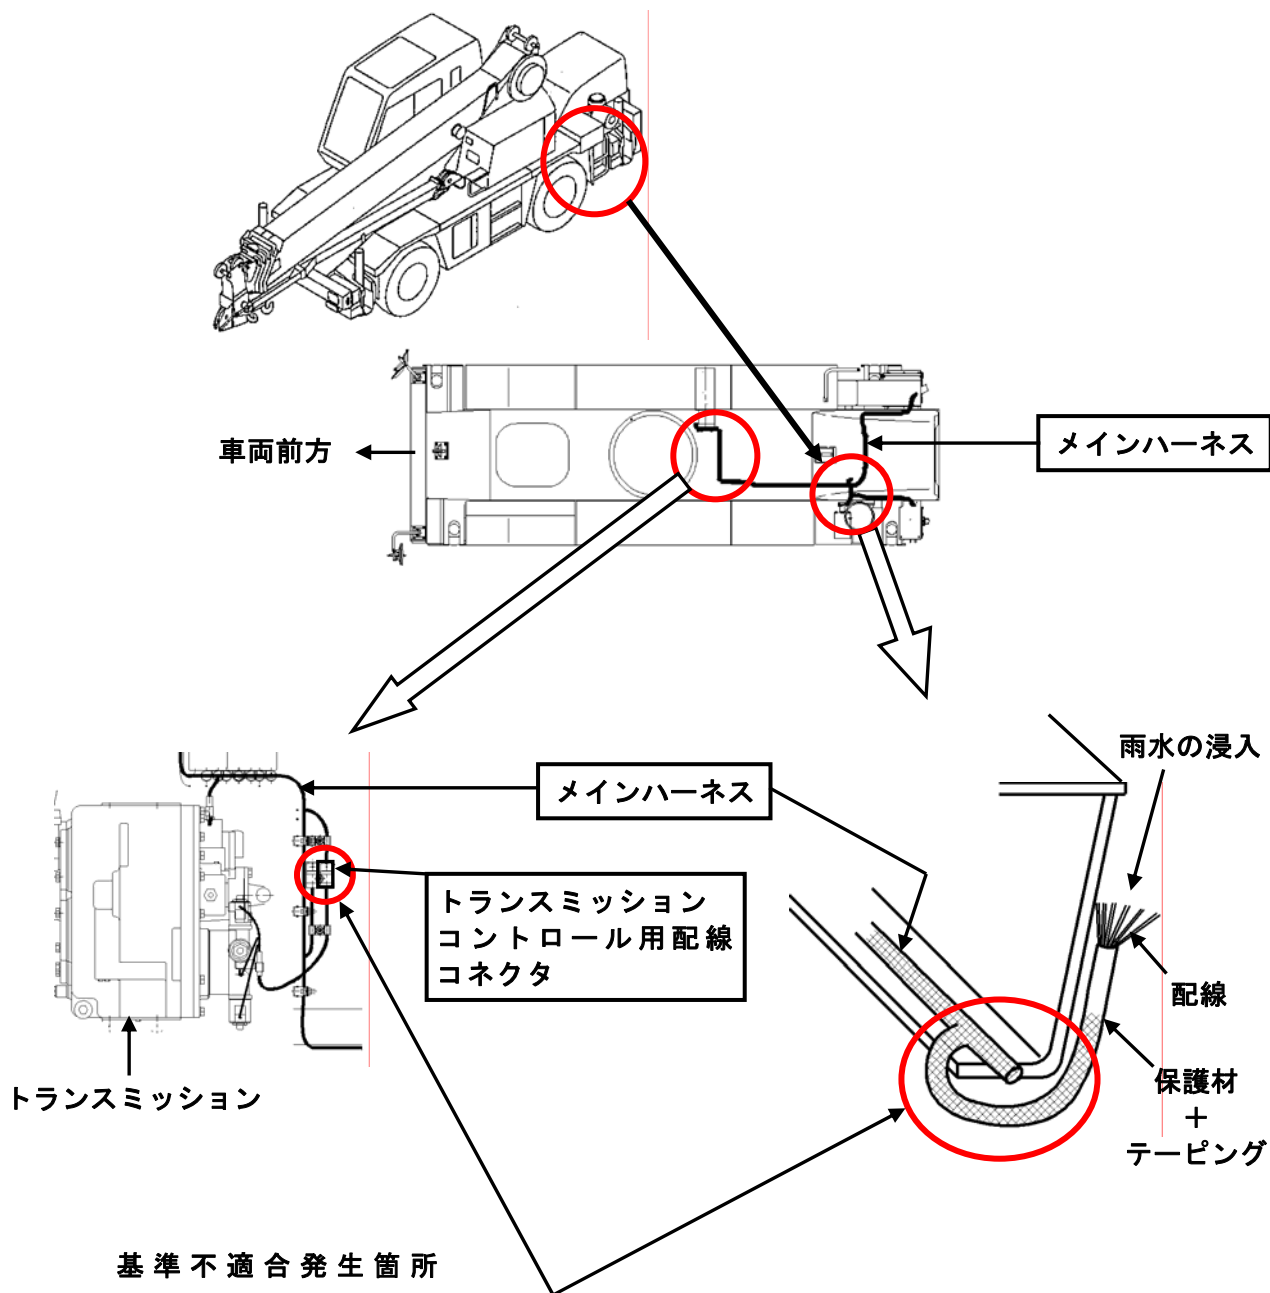

メインハーネス（電気配線）の保護材にビニールテープを隙間なく巻き付けてしまったため、当該ハーネス端部より浸入した雨水がハーネス内部に溜まり、ミッションコントロール用配線コネクタ内部に達するものがある。
 そのため、そのままの状態で使用を続けると、コネクタ内部で漏電して変速不良が発生し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ハーネスを対策品と交換するとともに、これに接続されるコネクタを併せて交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：改善措置作業完了車には、ハーネスの保護チューブ端部に白色のテープを巻く。