


# 改善箇所説明図

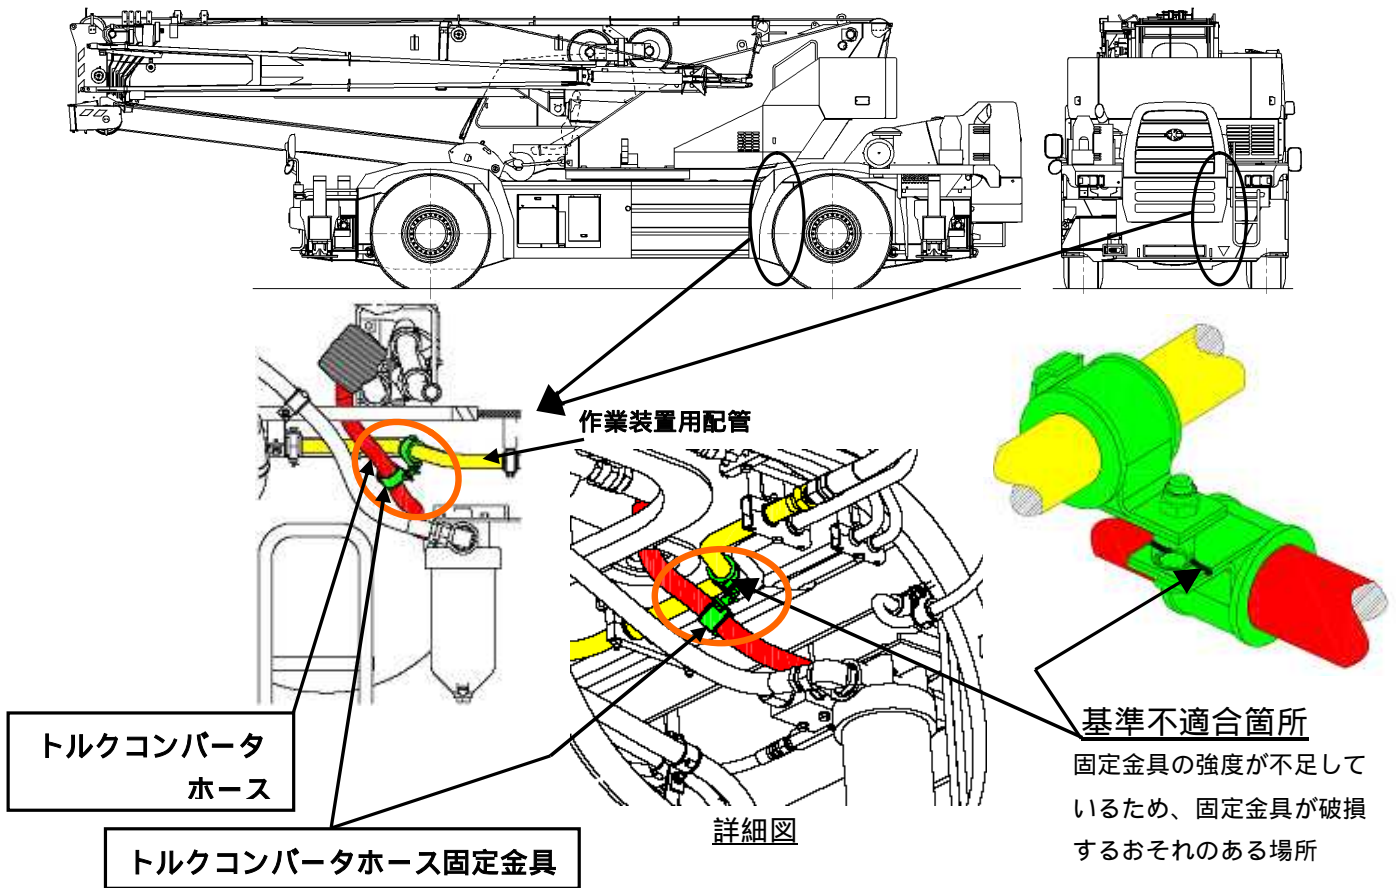

リコール届出番号「2024」の改善措置において、追加したトルクコンバータホースの固定金具の強度が不足しているため、当該固定金具が破損する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、トルクコンバータホースが作業装置用配管と接触、摩耗し、最悪の場合オイルが漏れ、走行不能になるおそれがある。

**改善の内容**  
 全車両、トルクコンバータホースの固定金具を対策品に交換する。なお、固定金具が破損している場合は、トルクコンバータホースを点検し、摩耗しているものは新品に交換する。

トルクコンバータホース固定金具

ワッシャ追加

トルクコンバータホース

識別：追加するワッシャの有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別は行わない。

注：□ は、追加・交換部品を示します。