


改善箇所説明図 ②

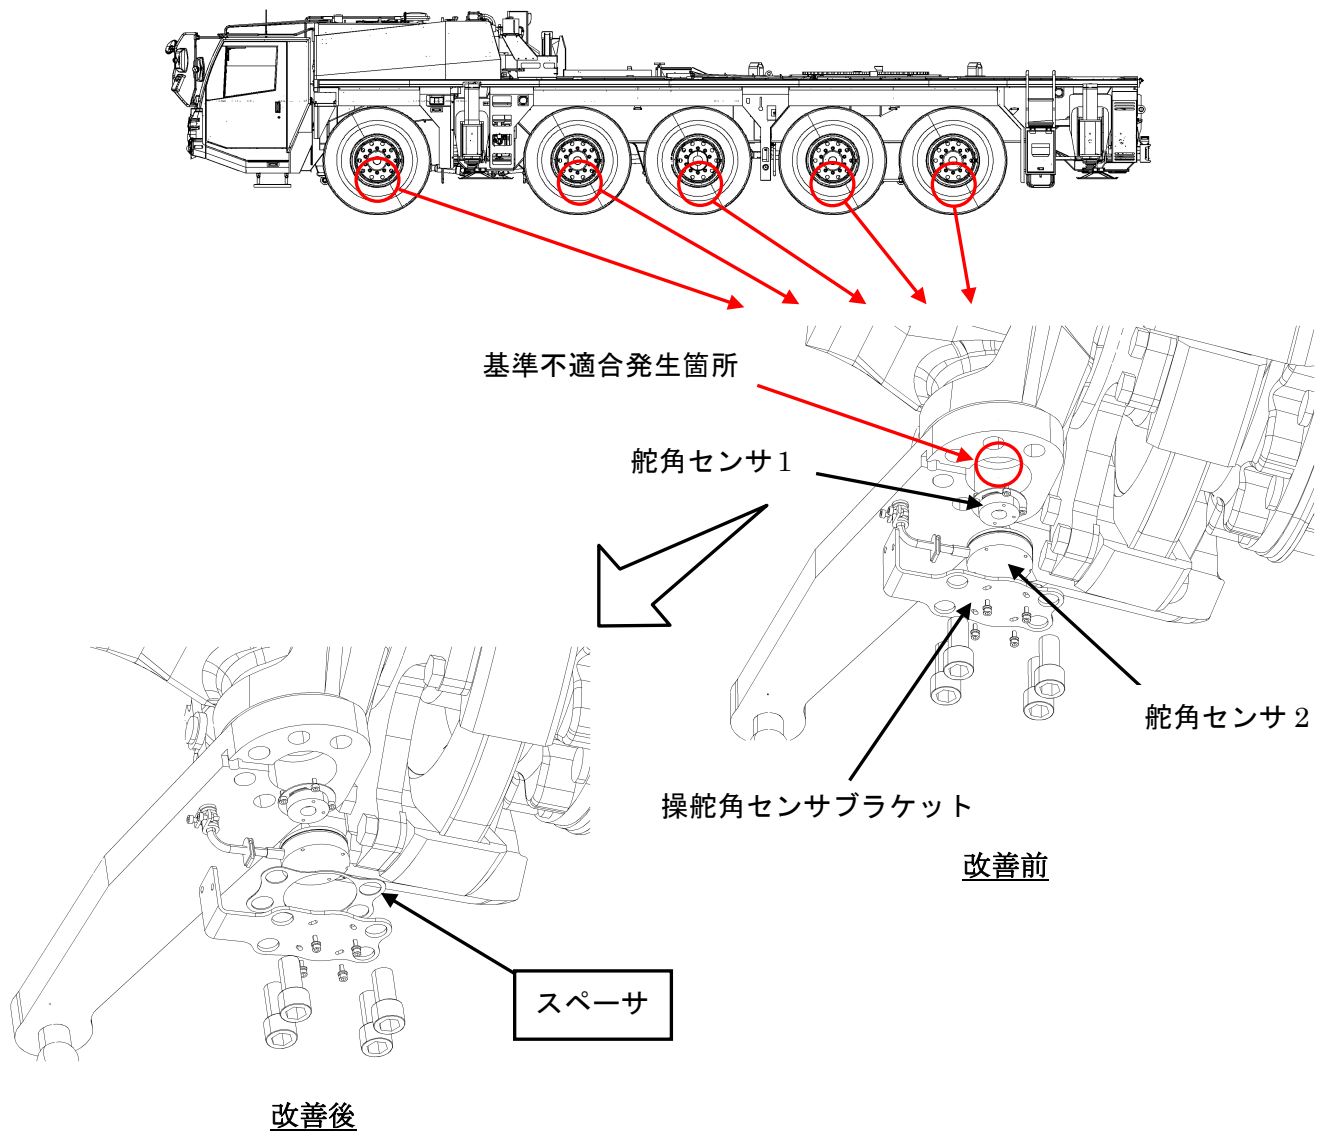

クレーン用台車のかじ取装置において、舵角センサの取り付け指示が不適切なため、舵角センサ同士が干渉することがある。そのため、センサが正常に機能せず、最悪の場合、運転者の意思に反した操舵をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、1軸,2軸,3軸,4軸及び5軸のキングピン軸の突出し寸法を測定し、基準寸法に適合していない軸に対してスペーサを追加し基準寸法に適合するようにする。舵角センサが損傷している場合は、舵角センサー式を交換する。

注 : は、追加する部品を示す。